


روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

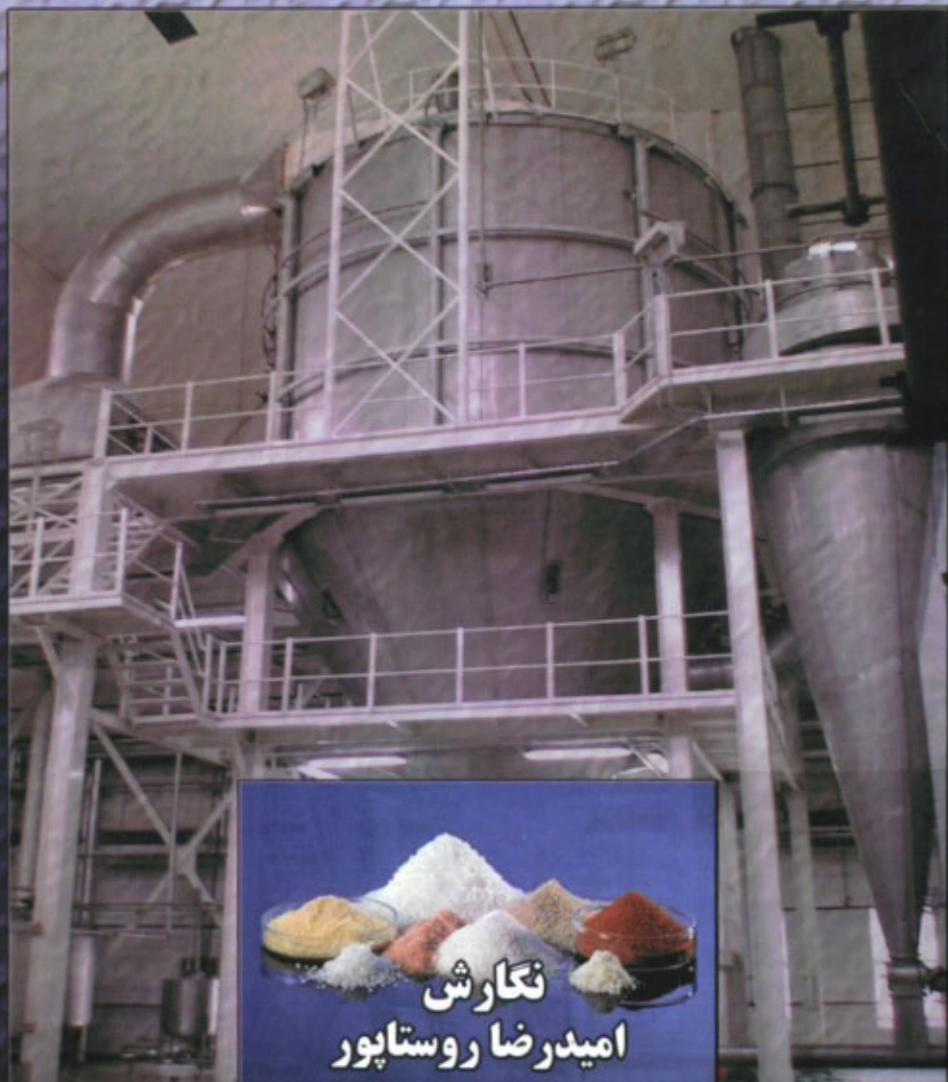

بسم الله الرحمن الرحيم

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه فنی

روش های تولید پودر آب میوه
با استفاده از خشک کن های پاپوشی

نگارش:
امیدرضا رostaپور

سال انتشار:
۱۳۸۷



وزات جهاد کشاورزی
سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان نشریه:	روش های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن های پاششی
نگارش:	امیدرضا رostابور
ناشر:	موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سال انتشار:	۱۳۸۷
شمارگان:	جلد ۵۰۰
ویراستار:	فرهنگ سهراب
صفحه‌آرایی:	فرهنگ سهراب
لیتوگرافی، چاپ و صحافی:	دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی - نشر آموزش کشاورزی

آدرس: کرج ، بلوار شهید فهمیده، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۸۴۵
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تلفن: (۰۲۶۱) ۲۷۰۶۲۷۷، ۰۲۶۱ ۲۷۰۵۲۴۲ و ۰۲۶۱ ۲۷۰۸۳۵۹

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	مقدمه
۳	شرح مراحل خشک کن پاششی
۵	پاشش خوراک به صورت قطرات مایع
۱۰	تماس هوا و قطرات
۱۲	تبخیر رطوبت و خشک شدن قطرات
۱۳	جداسازی ذرات پودر از هوا
۱۵	تکنیک های تولید پودر میوه در خشک کن پاششی
۱۹	نتیجه گیری
۲۰	منابع مورد استفاده

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

مقدمه

فرآیند خشک‌کردن پاششی (Spray drying) تبدیل قطرات کوچک به ذرات با رطوبت بسیار کم در تماس با هوای گرم است. تبخیر سریع موجب می‌شود که دمای قطره در یک سطح کم باقی بماند بنابراین افزایش دمای هوای خشک‌کن به میزان قابل توجه بدون تأثیر بر قطرات خوراک ارسال شده به داخل محیط خشک‌کن امکان پذیر می‌باشد. در مقایسه با دیگر فرآیندهای خشک کردن، زمان عملیات در خشک‌کن‌های پاششی بسیار کمتر است. دمای کم قطرات در حین تبخیر و زمان کم فرآیند، این روش را برای خشک کردن محصولات حساس به گرما مانند لبنتیات، غذاها و آب میوه‌ها مناسب نموده است (Filkova & Mujumdar, 1995; Masters, 1985). خشک‌کن پاششی به‌طور گسترده در صنایع شیمیایی، دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارد. محصولاتی از قبیل پودر شیر، چای، قهوه، آب پنیر، تخم مرغ، سرکه، گوجه فرنگی و انواع آب میوه‌ها را می‌توان توسط خشک‌کن پاششی در صنایع غذایی تولید نمود.

با توجه به اینکه آب میوه‌ها جزو مواد ترموپلاست و چسبنده می‌باشند و خشک کردن آنها در خشک‌کن پاششی مشکل است، می‌توان با طراحی خشک‌کن برای این منظور و استفاده از مواد افزودنی

که در رفع چسبندگی آب میوه‌ها مؤثر هستند، مشکل را برطرف نمود و پودر آب میوه را در خشک کن پاششی تولید کرد.

شرح مراحل خشک کن پاششی

همانطور که بیان شد در طی این فرآیند رطوبت قطرات مایع طی تماس با هوای گرم خشک کن تبخیر شده و بسته به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی خوراک، پودر با رطوبت پایین به صورت ذرات ریز یا توده ایجاد می‌شود. به‌طورکلی هر خشک کن پاششی شامل مخزن، پمپ تغذیه مواد مایع، افشارنک (پاشنده)، گرم کن هوا، پخش کننده هوا به داخل مخزن خشک کن (Air disperser) و مکانیزم جداکننده ذرات پودر از هوا می‌باشد. شرایط متفاوت در فرآیند خشک کردن و کیفیت نهایی محصولات پودری تولید شده توسط خشک کن پاششی تعیین کننده نوع افشارنک انتخابی، الگوی مناسب جریان هوا و طراحی مخزن خشک کن می‌باشد. به‌طورکلی فرآیند خشک کردن پاششی شامل چهار مرحله است.

مرحله اول: تبدیل خوراک مایع به قطرات ریز و پاشش آنها در محیط گرم مخزن خشک کن،

مرحله دوم: تماس هوای گرم با قطرات مایع،


مرحله سوم: تبخیر رطوبت و خشک شدن قطرات،

مرحله چهارم: جداسازی ذرات پودر از هوا.

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشککن‌های پاششی

هر یک از مراحل بر اساس طرح خشککن، نوع اتمايزر و مکانیزم جداسازی پودر و هوا انجام می‌پذیرد. همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی خوراک، تعیین‌کننده خواص محصول خشک شده نهایی (پودر) می‌باشدند. همگن بودن قطرات و میزان تبخیر بالا باعث می‌شوند که دمای محصول نهایی کمتر از دمای هوای خروجی از خشککن باشد. شکل ۱، طرح‌واره یک خشککن پاششی و اجزاء آن را نشان می‌دهد.

محصول مایع از مخزن تغذیه (Feed tank) توسط پمپ مکش شده و با دبی مشخص تحويل افشارک می‌گردد. افشارک مایع را تبدیل به قطرات ریز نموده و در داخل مخزن خشککن پاشش می‌کند. از طرفی هوا توسط یک گرمکن (Air heater) انرژی حرارتی لازم را دریافت نموده و پس از رسیدن به دمای مطلوب از ناحیه ورود هوا (Air inlet) به داخل مخزن خشککن جریان می‌یابد. جریان هوا در خشککن توسط فن برقرار می‌شود. در طی تماس قطرات با جریان هوای گرم و در اثر فرآیند تبخیر، ذرات پودر خشک ایجاد شده و به همراه جریان هوا از انتهای خشککن خارج می‌شوند. در این مرحله ذرات پودر توسط مکانیزم بازیاب از قبیل سیکلون (Cyclone) از جریان هوا جدا می‌شوند.

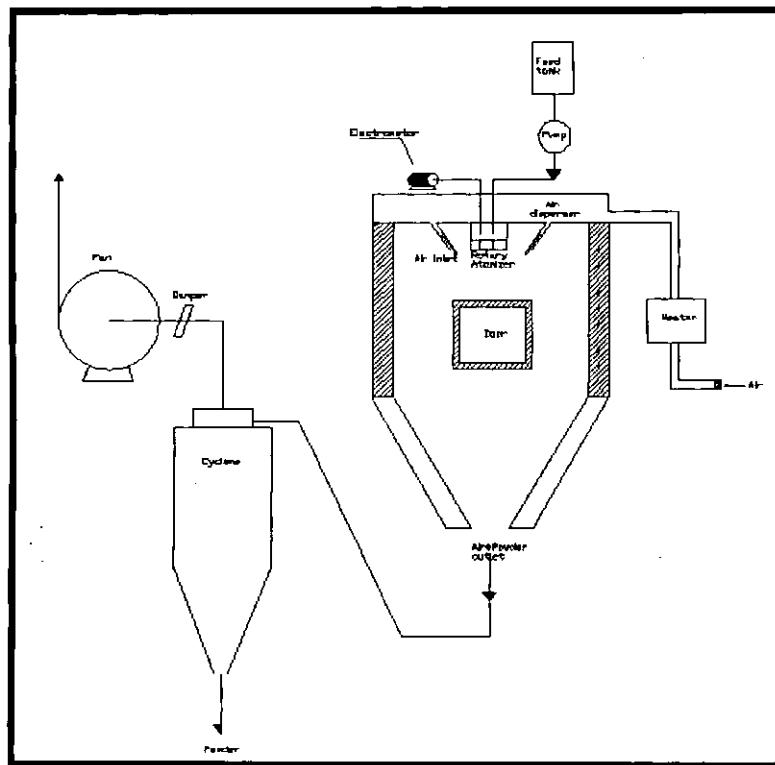


شکل ۱- خشک کن پاششی و اجزاء آن

پاشش خوراک به صورت قطرات مایع

افشانک خوراک مایع را تبدیل به قطرات ریز نموده و به داخل محیط گرم خشک کن ارسال می نماید. در طی پاشش، قطرات ریز با توزیع ابعادی مشخص تولید می گردد. روش های مختلفی جهت پاشش مایع وجود دارد و انتخاب روش در کیفیت پودر تولیدی سهیم است.

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

یکی از انواع افشارنک‌ها نوع چرخ دوار (Rotary disk atomizer) می‌باشد. افشارنک چرخ دوار گشتاور لازم جهت دوران را از یک موتور الکتریکی دریافت نموده و با سرعت بالا دوران می‌نماید. چرخ دوار شامل یک سری مجاري بوده که در امتداد شعاعی در آن ایجاد شده‌اند. خوراک مایع توسط پمپ به مرکز چرخ دوار منتقل شده و در مجاري افشارنک جريان می‌يابد. مایع در لحظه رسیدن به لبه چرخ دوار، تحت تأثير نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران با سرعت بالا به قطرات ریز شکسته شده و در داخل مخزن خشک‌کن با سرعت زیاد پرتاب می‌شوند. شکل ۲، افشارنک چرخ دوار و اجزاء آن را نشان می‌دهد. همچنان تصویر اين افشارنک با يك و دو ردیف مجاري خروج مایع را می‌توان در شکل ۳ (الف و ب) مشاهده نمود. بسته به شرایط جريان و طراحی خشک‌کن، افشارنک دوار به علت انعطاف‌پذیری و عملکرد بهتر نسبت به اتمایزرهای فشاری ترجیح داده می‌شود. این افشارنک برای انتقال مواد ساینده مناسب است و مشکل گرفتگی مجاري در آن به مراتب کمتر از انواع دیگر می‌باشد. فشار در این مکانیزم بسیار کم است و کنترل قطر قطرات با تغییر سرعت دورانی چرخ صورت می‌پذیرد.

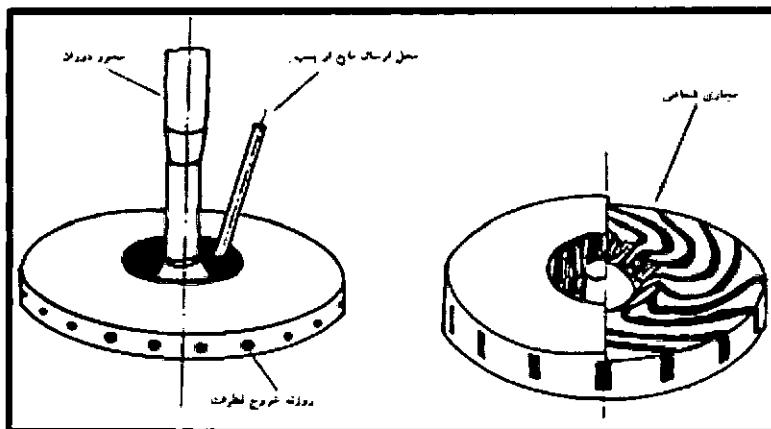


شکل ۲- قسمت‌های مختلف یک افشارانک چرخ دوار



شکل ۳- افشارانک چرخ دوار، الف: یک ردیفه، ب: دو ردیفه


روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

نوع دیگر، افشارنک فشاری (Pressure nozzle) است. در این مکانیزم، خوراک مایع تحت فشار به داخل افشارنک هدایت می‌شود. در افشارنک انرژی فشاری تبدیل به انرژی جنبشی شده و باعث جریان یافتن خوراک در روزنه افشارنک به صورت یک لایه نازک پرسرعت می‌گردد. در روزنه افشارنک، مایع به قطرات بسیار ریز شکسته شده و به داخل محیط خشک‌کن پاشیده می‌شود. قطرات ایجاد شده توسط این افشارنک از یکنواختی کمتری برخوردار بوده و درشت‌تر از قطرات ایجاد شده توسط افشارنک دوار هستند. شکل ۴، طرح‌واره افشارنک فشاری را نشان می‌دهد.

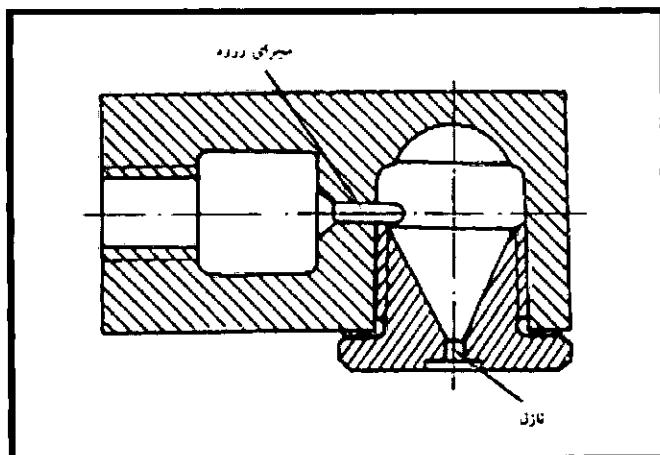

شکل ۴- افشارنک فشاری

از دیگر افشارنک‌ها نوع دو سیالی (Two fluid nozzle) است (شکل ۵). این مدل در واقع نوعی افشارنک فشاری می‌باشد که در آن هوا و خوراک مایع با هم ارسال می‌گردد. در طی حرکت چرخشی هوا در افشارنک، خوراک مایع و هوا به خوبی با هم مخلوط شده و شکست مایع به قطرات ریز به نحو مطلوبی انجام می‌شود. در این افشارنک فشار در سطح کمتری نسبت به افشارنک فشاری می‌باشد و برای انتقال و پاشش مایع با گرانزوی بالا بسیار مناسب است. ابعاد قطرات تولید شده توسط این افشارنک کوچک‌تر از افشارنک فشاری است.

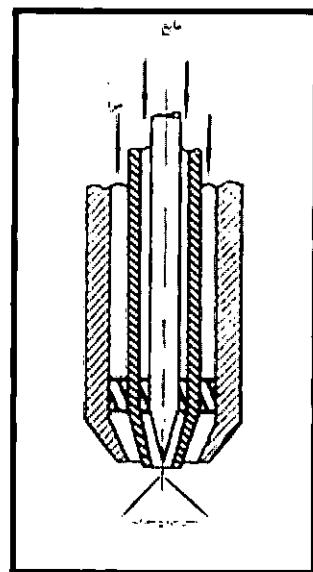


شکل ۵- افشارنک دو سیالی

تماس هوا و قطرات

هوای گرم توسط پخش کننده در مخزن خشک کن پاششی جریان می‌یابد. پخش کننده باعث چرخش جریان هوا و یکنواختی دمای هوا در محیط خشک کن می‌شود. طریقه تماس هوا با قطرات عامل مهمی در طراحی خشک کن پاششی می‌باشد و تأثیر بهسزایی بر کیفیت محصولات خشک شده دارد همچنین کنترل کننده میزان تبخیر و دمای ذرات در خشک کن می‌باشد. در یک مدل از طرح تماس، قطرات می‌توانند هم‌جهت با جریان هوا گرم ورودی به داخل خشک کن جریان یابند. این نوع از خشک کن‌های پاششی تحت عنوان جریان هم‌سو (Co-Current) می‌باشد. در این طرح هوا گرم و قطرات از بالای مخزن خشک کن وارد شده و پس از طی فرآیند از انتهای خشک کن خارج می‌شوند. این طرح برای محصولات حساس به گرما از قبیل آب میوه‌ها و مواد غذایی بسیار مناسب است زیرا شدت تبخیر در این مدل بسیار زیاد و به عبارتی زمان تبخیر کوتاه است و محصول کمتر تحت تأثیر تنفس‌های حرارتی قرار می‌گیرد. در طی تبخیر به علت اشباع بخار در اطراف قطرات، دمای سطحی آنها پایین است. همچنین با ادامه حرکت قطرات به سمت خروجی خشک کن، دمای هوا به علت جذب رطوبت قطرات و تبادل حرارتی کاهش می‌یابد، لذا قطرات تحت

تنش حرارتی کمتری قرار دارند و خواص آنها تا حد زیادی حفظ می‌شوند. شکل ۶، طرح‌واره این نوع جریان را نشان می‌دهد.

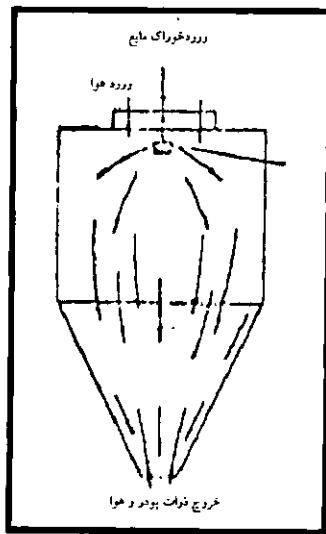


شکل ۶- خشک کن پاششی جریان هم‌سو

نوع دیگر خشک کن پاششی، طرح جریان غیرهم‌سو (Counter-Current) است. در این طرح قطرات از بالای خشک کن وارد مخزن شده و هوای گرم درجهت مخالف از پایین وارد مخزن خشک کن می‌شود. جریان هوا باعث کاهش سرعت سقوط قطرات و افزایش زمان ماندگاری آنها در مخزن خشک کن خواهد شد. بازده حرارتی این مدل نسبت به مدل جریان هم‌سو بیشتر است ولی برای محصولات حساس

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

به گرما از قبیل مواد غذایی مناسب نمی‌باشد. در شکل ۷ طرح واره این نوع جریان مشاهده می‌شود.

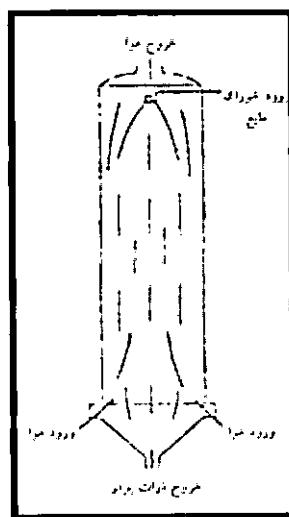

شکل ۷- خشک‌کن پاششی جریان غیر همسو

تبخیر رطوبت و خشک‌شدن قطرات

به مجرد تماس قطرات با هوای گرم، تبخیر از سطح قطرات شروع می‌شود. تبخیر سطحی باعث ثبات دمای سطح قطره در حد دمای حباب تر می‌شود. تبخیر شامل دو مرحله است. در مرحله اول رطوبت کافی برای جایگزینی رطوبت تبخیر شده از سطح قطرات وجود دارد. انتشار رطوبت از داخل قطره شرایط اشتعاع در سطح قطره را حفظ


می نماید. این مرحله تحت عنوان شدت ثابت است و بیشترین درصد تبخیر در این مرحله که در آن سطح قطرات اشباع می باشد، رخ می دهد. زمانی که میزان رطوبت کاهش یابد و به حدی برسد که نتواند شرایط اشباع سطحی را برقرار کند، تبخیر وارد مرحله دوم خواهد شد. در این زمان یک لایه سخت (Crust) در سطح قطره در اثر افزایش دما به علت کاهش رطوبت سطحی ایجاد می گردد. این نقطه به عنوان رطوبت بحرانی شناخته می شود. تبخیر در این مرحله به شدت انتشار رطوبت در لایه سخت سطحی قطره بستگی دارد. ضخامت لایه سخت به علت کاهش شدت تبخیر به تدریج افزایش می یابد. مرحله دوم تبخیر تحت عنوان مرحله شدت نزولی می باشد. دبی جریان هوا و طراحی مخزن خشک کن زمان ماندگاری مناسب را برای قطرات به منظور کاهش رطوبت در حد مورد قبول و تکمیل فرآیند خشک شدن قبل از خروج از انتهای خشک کن فراهم می آورند.

جداسازی ذرات پودر از هوا

در این مرحله ذرات پودر خشک شده از جریان هوا جدا می شوند. روش های مختلفی جهت جداسازی از قبیل کاربرد سیکلون (Cyclone) در یک یا چند مرحله، فیلترهای کیسه ای (Bag filter) و یا کاربرد توام هر دو مکانیزم وجود دارد. معمول ترین مکانیزم به کار رفته برای خشک کن های پاششی، سیکلون است. وقتی جریان هوا و ذرات پودر در

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

یک مسیر گردابهای در سیکلون قرار داده می‌شود، ذرات علاوه بر نیروی گرانشی و اینرسی جریان هوا، تحت تأثیر یک نیروی اینرسی چندین مرتبه بزرگ‌تر از جاذبه گرانشی قرار می‌گیرند. در اثر این نیرو ذرات پودر به بیرون از جریان هوا رانده شده و بر دیواره داخلی سیکلون قرار می‌گیرند و در امتداد آن به سمت پایین لغزش نموده و از دهانه خروجی سیکلون خارج می‌شوند. جریان هوا به سمت بالای سیکلون هدایت شده و توسط جریان مکنده وارد محیط می‌شود. شکل ۸، طرح واره جریان هوا و ذرات پودر را در یک سیکلون نمایش می‌دهد.

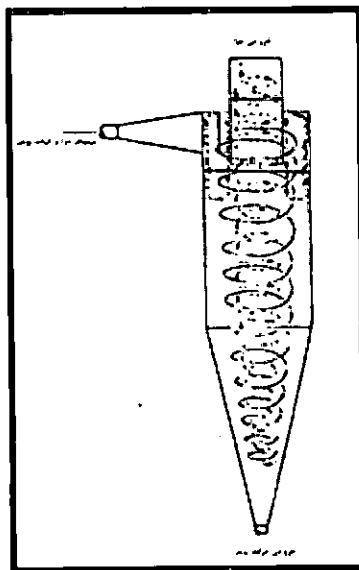

شکل ۸- طرح واره جریان در سیکلون

تکنیک‌های تولید پودر آب میوه در خشک کن پاششی

هدف از خشک کردن آب میوه‌ها و تولید پودر، افزایش عمر مفید محصول، به کار گرفتن میوه‌های درجه ۲ و ۳ در راستای کنترل و کاهش ضایعات، حمل و نقل آسان و ایجاد محصول برای استفاده‌های متنوع از قبیل گاربرد در شیرینی، کیک و غذای کودک و یا استفاده مستقیم آن می‌باشد. آب میوه‌ها شامل مواد قندی از قبیل فروکتوز، دکستروز، ساکاروز، لاکتوز، مالتوز، گلوکز و مالتین و اسیدهای خوراکی از قبیل اسید سیتریک، مالیک، تارتاریک، لاکتیک و اسکوربیک بوده که همگی دارای دمای تبدیل شیشه (Glass transition temperature) پایین و جزو مواد چسبنده و ترمومپلاست می‌باشند. از مواد نام برده هر کدام که دمای تبدیل شیشه و ذوب بالاتری دارند، راحت‌تر خشک خواهند شد (Tsurououflis *et al.*, 1976). وجود آب در میوه‌ها باعث کاهش شدید دمای تبدیل شیشه ماده می‌شود. دمای تبدیل شیشه نقطه‌ای است که در آن ماده از فاز جامد وارد فاز مایع می‌گردد. قطرات آب میوه که شامل ترکیبات با دمای تبدیل شیشه پایین هستند، حتی بعد از خشک شدن در صورت برخورد به جداره گرم خشک کن به آن خواهد چسبید. به عبارتی زمانی که ذرات جامد به سطح گرم با دمای بیش از دمای تبدیل شیشه خود برخورد نمایند ذوب شده و وارد فاز مایع می‌گردند و درنتیجه به سطح گرم می‌چسبند. براساس تحقیقات، دمای سطح ذره در طی خشک شدن نباید به ۱۰ تا ۲۰ درجه سلسیوس

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

بالاتر از دمای تبدیل شیشه برسد در غیر این صورت چسبندگی رخ می‌دهد (Adhikari *et al.*, 2004). پایین بودن دمای تبدیل شیشه ذرات در محیط خشک‌کن با رطوبت نسبی بالا باعث چسبندگی ذرات به یکدیگر به علت تشکیل باندهای هیدروژنی بین آنها می‌شود. این عمل باعث تشکیل توده و کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد (Peleg, 1993; Chuy & Labuza, 1994).

یکی از راه‌های کاهش چسبندگی، خنک کردن دیواره مخزن خشک‌کن می‌باشد. برای این منظور مخزن را دو جداره ساخته و در آن جریان هوای سرد را توسط یک فن برقرار می‌نمایند. استفاده از جداره سرد به‌ویژه در قسمت مخروطی خشک‌کن که بیشترین برخورد ذرات در این لایه مرزی می‌باشد، باعث کاهش چسبندگی ذرات پودر می‌شود. این مکانیزم گرچه باعث بهبودی فرآیند خشک شدن می‌شود، ولی راه حل قطعی برای رفع چسبندگی ذرات نیست (Jayaraman & Das Gupta, 1995; Sudhagar, 2000). به منظور کاهش چسبندگی و خاصیت ترمومولاستیکی آب میوه‌ها در طی فرآیند خشک شدن، اضافه کردن مواد کمکی از قبیل مالتودکسترن، شربت گلوکز، لاکتورز، آدامس عربی، نشاسته ذرت، متیل سلولز، کازینات سدیم و همچنین دی‌اکسید سیلیکان (به مقدار کم) به آب میوه قبل از ارسال به خشک‌کن برای تولید پودر ضروری است. میزان کاربرد مواد افزودنی




بر اساس خاصیت ترموپلاستیکی و طبیعت رطوبت‌گیری محصولات پودری تعیین می‌شود (Dolinsky & Gurov, 1986). از مالتودکسترن با دکستروزهای مختلف برای تولید پودر آب میوه‌ها در خشک‌کن پاششی به‌طور گستردۀ استفاده می‌شود. مالتودکسترن از پلیمرهای دکستروز و جزو کربوهیدرات‌های قابل هضم بوده که از هیدرولیز نشاسته ذرت به‌دست می‌آید و بسته به درجه هیدرولیز، معادل دکستروز آن تغییر خواهد کرد. معادل دکستروز (DE) معرف کاهش قدرت باندهای پلیمری در مقایسه با DE100 می‌باشد. مالتودکسترن با دکستروز پایین‌تر، دارای وزن مولکولی بیشتری است. بسته به مواد قندی تشکیل‌دهنده آب میوه‌ها از مالتودکسترن با دکستروزهای مختلف (دکستروز ۵ تا ۱۲) به عنوان مواد افزودنی استفاده می‌شود. به‌طور مثال برای تولید پودر مرکبات از قبیل پرقال و لیمنوترش، مالتودکسترن با دکستروز ۸ تا ۱۰ و یا پودر آب انار، مالتودکسترن با دکستروز ۱۱ و ۱۲ مناسب‌تر هستند. مقدار بهینه مواد افزودنی بسته به مواد تشکیل دهنده آب میوه نیز متفاوت است و با انجام آزمایش‌های تجربی تعیین می‌شود. به‌طور مثال کاربرد مالتودکسترن برای تولید پودرهای آب انگور سیاه به میزان ۳۵ درصد ماده جامد، آب زردادلو ۴۰ درصد ماده جامد، آب انبه ۴۵ درصد ماده جامد و آب آناناس ۱۰ درصد ماده جامد توصیه شده است.

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

(Bhandari *et al.*, 1993; Abadio *et al.*, 2004; Sudhagar *et al.*, 2002)

همچنین در تولید پودر آب لیموترش کاربرد توام ۲۰ درصد مالتودکسترن و ۱۰ درصد دی‌اکسید سیلیکان در خشک‌کن پاششی دو جداره با جریان هوای سرد توصیه شده است (Roustantapour *et al.*, 2006). دی‌اکسید سیلیکان یک ماده معدنی و بی خطر بوده و استفاده از این ماده برای خشک کردن، تولید پودر و یا نگهداری پودرهای غذایی، ۵ تا ۱۰ درصد توصیه شده است. مقادیر استاندارد این دی‌اکسید سیلیکان برای مضارف گوناگون در صنایع غذایی و دارویی، مورد تایید مؤسسه F.D.A. آمریکا می‌باشد (Cabot Corporation, 1989). شکل ۹ (الف و ب)، تصویر یک نمونه پودر آب گوجه‌فرنگی و آب لیموترش که توسط خشک‌کن پاششی تولید شده است را نشان می‌دهد.

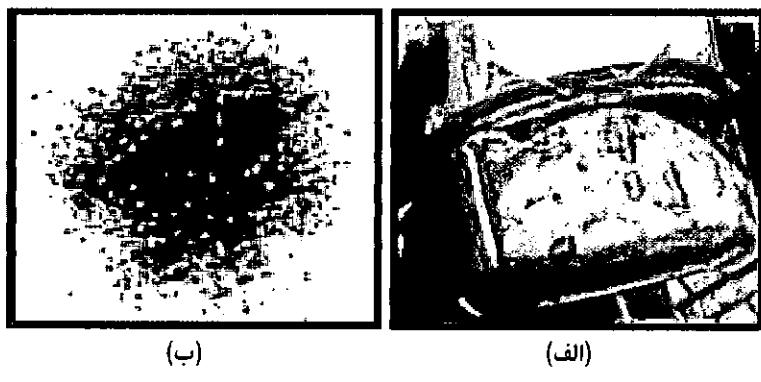

شکل ۹- نمونه پودر، الف: آب لیموترش (Roustantapour et al., 2006)
ب: آب گوجه فرنگی

نتیجه‌گیری

خشک کن پاششی برای خشک کردن مایعات و محصولات خمیری مناسب است. در این خشک کن مایع توسط افشارانک تبدیل به قطرات ریز شده و در محیط خشک کن پاشیده می‌شود. قطرات ریز در طی تماس با جریان هوای گرم خشک شده و تبدیل به ذرات پودر با رطوبت پایین می‌شوند. در نهایت ذرات پودر از هوا توسط مکانیزم‌های بازیاب از قبیل سیکلون جدا می‌شود. خشک کن پاششی کاربرد گسترده در صنایع غذایی از قبیل تولید پودر آب میوه دارد. آب میوه‌ها به علت داشتن مواد قندی و اسیدهای خوراکی بسیار چسبنده بوده و طی فرآیند خشک کردن سریعاً به دیواره خشک کن می‌چسبند. برای رفع این معطل افزودن مواد کمکی از قبیل مالتودکستربن، شربت گلوگز،

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

متیل سلولز، ناشاسته ذرت و دی‌اکسید سیلیکان به آب میوه قبل از انجام فرآیند خشک کردن ضروری است. همچنین خنک نمودن جداره خشک‌کن در طی فرآیند به منظور کاهش چسبندگی مناسب می‌باشد.

منابع مورد استفاده

- 1- Abadio, F. D. B., Domingues, A. M., Borges, S. V. and Oliveria, V. M. 2004. Physical properties of powdered pineapple (*Ananas comosus*) juice: effect of malt dextrin concentration and atomization speed. *Journal of Food Engineering*. 64: 285-287.
- 2- Adhikari, B., Howes, T., Bhandari, B. R. and Troung, V. 2004. Effect of addition of malt dextrin on drying kinetics and stickiness of sugar and acid-rich foods during convective drying: experiments and modeling. *Journal of Food Engineering*. 62: 53-68.
- 3- Bhandari, B. R., Senoussi, A., Dumoulin, E. D. and Lebert, A. 1993. Spray drying of concentrated fruit juices. *Drying Technology Journal*. 11(5): 1081-1092.
- 4- Cabot Corporation. 1989. Cab-O-Sil fumed silica as a conditioning agent for the food processing industry. Information about Cab-O-Sil Fumed Silica, a Cabot Performance Chemical.
- 5- Chuy, L. E. and Labuza, T. P. 1994. Caking and stickiness of dairy-based food powders as related to glass transition. *Journal of Food Science*. 59(1): 43-46.

- 6- Dolinsky, A. A., Gurov, A. 1986. Method of production vegetable and fruit powders. USSR. No. 1270511.
- 7- Filkova, I. and Mujumdar, A. S. 1995. Industrial spray drying systems. In Mujumdar A. S. (Eds.), Handbook of Industrial Drying (2nd Ed.), Marcel Dekker, Inc., New York. pp. 243-244.
- 8- Jayaraman, K. S. and Das Gupta, D. K. 1995. Drying of fruits and vegetables. In Handbook of Industrial Drying. 2nd Ed. New York, Marcel Dekker Inc. pp. 661-662.
- 9- Masters, K. 1985. Spray Drying. 4th Ed. John Wiley and Sons. New York. 696 pp.
- 10- Peleg, M. 1993. Glass transition and physical stability of food powders. In Blanshard, J.M.V. and Lillford, P.J. (Eds.). The Glassy State in Foods. Nottingham University Press, Leicestershire. pp. 435-452.
- 11- Roustapour, O. R., Hosseinalipour, M. and Ghobadian, B. 2006. An experimental investigation of lime juice drying in a pilot plant spray dryer. Drying Technology Journal. 24(2):181-188.
- 12- Sudhagar, M. 2000. Spray drying of fruit juices. M. Tech. Thesis's of the Report. Indian Ins. Technol. Kharagpur, West Bengal, India.
- 13- Sudhagar, M., Jaya, S. and Das, H. 2002. Sticky issues on spray drying of fruit juices. The Society for Engineering in Agricultural, Food and Biological System. Paper No: MBSK 02-201. An ASAE Meeting Presentation. September 27-28, 2002.

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک‌کن‌های پاششی

- 14- Tsouroufis, S., Flink, J. M. and Karel, M. 1976. Loss of structure in freeze-dried carbohydrates solutions: effect on temperature, moisture content and composition. *Journal of Science Food and Agriculture*. 27: 509-519.